



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - São Luís - MA

TERMO

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Aos 21 dias do mês de março de 2025, estamos expedindo o presente TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO dos serviços prestados pela empresa CONSTRUTORA E INC. EXATA LTDA. referentes a **REFORMA DO FÓRUM ELEITORAL DE SÃO LUÍS (6ª ETAPA)**, Contrato n.º 97/2022, em observância ao disposto no Art. 73, inciso I, alínea a da Lei de n.º 8.666/1993, bem como Item 6 do Anexo I do Edital - CONCORRÊNCIA n.º 03/2022/TRE-MA, processo SEI de contratação n.º 0008699-11.2022.6.27.8000.

• **Das informações:**

- A Contratada informou a entrega dos serviços no dia 13 de dezembro de 2024 (Id 2364527);
- A Fiscalização constatou que ainda existiam serviços de planilha que não tinham sido executados após a informação de entrega da Contratada, conforme doc.s 2364801 e 2382039;
- A fiscalização constatou a finalização da Reforma em 27 de janeiro de 2025;
- A Fiscalização realizou vistoria *in loco* e recebeu o relatório de vistoria da empresa fiscalizadora (Inproject Projetos Ltda – CT n.º 01/2023);
- Dessa forma, estão listadas abaixo os serviços entregues em desconformidade para fins de recebimento definitivo da obra:
 1. Revestimento: corrigir parte do emboço/massa única no espelho do patamar de acesso à edificação pelo fundo;
 2. Plataforma metálica: corrigir emenda do pilar B1; realizar processo de pintura nos locais descobertos ou em processo de oxidação precoce; limpeza e fechamento de cordões de solda (Diversos);
 3. Piso Depósito de Urnas e Bancadas: Tratar trincas/fissuras existentes no piso de concreto;
 4. Escada metálica (Adjacente à plataforma e Doca): realizar processo de aplicação de fundo branco nos locais descobertos ou em processo de oxidação precoce; avaliar deformação do apoio central da escada da Doca; avaliar deformação de borda da chapa do patamar intermediário da escada da Doca;
 5. Peitoril em granito: realizar rejuntamento (diversos); Tratar furos e trincas no granito;
 6. (Portas de divisórias): realizar substituição das fechaduras ou acessórios com pontos de ferrugem; Substituir dobradiças com ferrugem; realizar fixação de fechamentos e acessórios para correta abertura;
 7. Portas (Oficina): inserir elemento de fechamento da porta de correr do almoxarifado da SEMDU; inserir elementos de fechamento de acesso à COUSE; substituir acessórios e inserir elementos necessários para funcionamento da porta de acesso a área de bancadas (Porta c/ defeito);
 8. Divisórias em gesso acartonado acústica: Reparar trinca de junta sobre porta localizada no auditório do segundo andar;
 9. Divisórias de PVC (1º Pav. – Almoxarifado e outros): substituir painel com furos aparentes; substituir perfis com marcas de ferrugem;
 10. Dobradiças: substituir dobradiças localizadas nas portinholas do guarda-corpo da recepção (térreo);
 11. Guarda corpo de alumínio e vidro (1º andar): Revisar elementos de fixação do guarda corpo do mezanino.
 12. Guarda corpo (Laje Técnica 1º pav.): realizar acabamento (processo de soldagem e pintura);
 13. Painel em MDF (Atendimento - Térreo): retirar marcas de cola (limpeza); implantar “tapa furo” nos parafusos; planificar acabamentos;
 14. Proteção mecânica de impermeabilização: realizar reparos na manta e proteção mecânica da laje técnica do lado Administrativo (Área adjacente à casa de máquinas do elevador);
 15. Impermeabilização com mantas asfálticas: corrigir infiltração sobre a 10ª Zona Eleitoral (laje do lobby) e outras;

16. Telha Termoacústica (Lobby): fechamento de furos; implantação de fita dupla face em sobreposições; fixação de aproximadamente 3 m de testeira; retirada de plásticos de proteção;
17. Cobertura Lobby: realizar processo de aplicação de fundo branco nos locais descobertos ou em processo de oxidação precoce; Fechamento do rufo metálico (lado plataforma);
18. Revestimento cerâmico (Lobby): realizar substituição de placas com recorte diverso no perímetro dos pilares metálicos;
19. Piso industrial Oficina: Tratar as trincas/fissuras existentes na área;
20. Piso Elevado c/ estrutura em aço: realizar limpeza sob o piso elevado; inserir parafusos de fixação nas placas;
21. Piso têxtil (Carpete): regularizar entrada (concordância) da rampa do auditório do segundo andar;
22. Registros hidráulicos (barrilete): substituir registros com borboleta avariada;
23. Grelha auto-fechante: realizar acabamento junto ao revestimento/pintura na passagem pelos painéis de alvenaria - exaustor do 2º andar;
24. Torneira plástica externa: substituir ou acrescentar elementos nas torneiras de jardim que estão incompletas;
25. Chave de boia automática: corrigir emendas na instalação dos cabos do sistema;
26. Quadros Elétricos: realizar identificação dos circuitos elétricos; fixar adesivos de advertência;
27. Sistema SPDA: Complementar as soldas exotérmicas nas caixas de SPDA; limpeza de todas as caixas com haste metálica.
28. Eletrocalhas: reposicionar tampas de eletrocalhas na área de bancadas; inserir elementos de conexão nos caminhamentos;
29. Interruptores e tomadas: Ajustar os interruptores cujas teclas estão sem pressão ("moles") e com mau contato;
30. Conduletes de tomadas e interruptores: fixar tomadas e interruptores soltos (diversos);
31. Instalações elétricas (Diversas): Sensor desregulado na escada interna, pav. cobertura; Luminária a ser recolocada - sem funcionar na sala do Rack (Pav. 1); Tomadas de sobrepor folgadas no GAB Z-03 no pav. 1; Fixação de eletrodutos na sala de "Mecanografia", pav. 1; Interruptor falhando na sala de suprimentos, térreo; limpeza das caixas de passagem de concreto dos cabos elétricos.
32. Sistema CFTV: Funcionamento parcial do cabeamento estruturado; Ausência de Patch Panels; Substituição de visor do rack do sistema de CFTV (Ocorrência tratada no SEI nº 0012401-91.2024.6.27.8000);
33. Sistema de combate a incêndio: fornecer e apresentar relatório de comissionamento do sistema de detecção de fumaça integrado ao sistema de hidrantes, bem como à central de alarme de incêndio e demais anexos necessários do normativo do corpo de bombeiros; instalação do acionamento manual da bomba (guarita);
34. Hidrante externo (calçada): fornecer chave dupla p/ conexões storz;
35. Esquadrias (pele de vidro): Inserir apoio rígido nos montantes da esquadria E10a (Estrutura com folga - fachada principal adm); Inserir e vedar fechamentos laterais nas esquadrias E10a e E10b (interferência análoga a esquadria E9); Vedar fechamentos laterais da esquadria E9 (escada central de concreto); Vedar os encontros das esquadrias com os painéis de alvenaria (diversos locais); Inserir borracha de vedação em todo fechamento do maxim-ar (locais diversos encontram-se sem a borracha superior); Inserir elemento de fechamento e vedação na linha superior das esquadrias (diversas - verificada a entrada de ar/luminosidade por abertura superior nas esquadrias); Realizar aperto e substituição de parafusos quando oxidados (diversos); realizar apertos e intervenções nos fechos (diversos); Regular abertura de janelas maxim-ar que estão emperradas (diversos);
36. Porta de alumínio com lambri (banheiros): realizar fixação das chapas das portas (diversas - existe portas com a referida fixação);
37. Janela de correr (vista para o Depósito de Urnas e Bancadas): instalar fechos; instalar elementos de fixação dos vidros; realizar vedações na fixação junto à alvenaria;
38. Porta de vidro (Espera/Central de Atendimento): Porta de vidro da divisória do atendimento não fecha;
39. Esquadrias das guaritas: inserir fechamentos de alumínio nas linhas de trilho e executar vedações nos encontros com a alvenaria;
40. Portas de madeira (folha dupla - auditórios): substituir os batentes centrais que estão trincados;

41. Forro: substituir forros de fibra mineral instalados em ambientes diversos aos auditórios e sala de treinamento (Ex. sala de nobreaks, sala do CFTV, etc); Executar forro de gesso acartonado nas antecâmaras do 1º e 2º pavimentos (estão com placas de PVC);
42. Instalações sanitárias: Limpeza das tubulações, caixas sifonadas dos banheiros do térreo e caixas de inspeção que estão com areia e restos de material de obra (reincidentes entupimentos);
43. Corrigir funcionamento de descarga - bacia sanitária (Banheiro masculino, 2º Pavimento);
44. Executar curva para formação de fecho hídrico mínimo de 5 cm nos sifões flexíveis (diversos);
45. Pintura de ambientes diversos conforme indicado em anexo: Realizar acabamento no processo de pintura;
46. Executar o lixamento e a pintura das guaritas (superfícies irregulares com massas acrílicas a serem lixadas);
47. Executar pintura de piso nas calçadas com descascamento precoce da tinta de piso;
48. Portões de nylofor: Inserir elementos (fecho, trilho superior ou inferior, roldanas, etc) nos portões deslizantes;
49. Motor dos portões de acesso a edificação: Adequar o sistema de automatização para o padrão industrial;
50. Cancelas: Revisão geral dos controles remotos; revisão da abertura do portão de acesso ao Fórum (portão interferindo na abertura da cancela);
51. Pavimentação com blocos de concreto: fornecer, na sua totalidade, os relatórios de ensaios de resistência a compressão, análise dimensional/visual e absorção;
52. Postes externos (todos): realizar nova pintura de acabamento na cor preta (Identificado descascamento/ranhuras, etc.);
53. Descrições gerais: Anexo I.

Isto posto, fica a Contratada ciente da necessidade de sanar as pendências identificadas no **prazo de até 30 (trinta) dias a contar do dia 24/03/2025**. Sanadas as desconformidades, a Contratada solicitará a emissão do Termo de Recebimento Definitivo juntando as documentações exigidas pelo Edital.

São Luís (MA), 21 de março de 2025.

FITENE CALDAS MARQUES Analista Judiciária – Área: Engenharia Gestor e Fiscal da área de engenharia civil	THIAGO JOSÉ DE OLIVEIRA FREITAS Técnico Judiciário – Área: Edificações Gestor substituto e Fiscal da área de engenharia civil
TALES CAMINHA DE LIMA Técnico Judiciário – Área: Edificações Fiscal da área de engenharia civil	PATRYCKSON MARINHO SANTOS Analista Judiciário – Área: Engenharia Fiscal da área de engenharia elétrica
ANTÔNIO LUÍS SILVA CHAVES Técnico Judiciário Fiscal da área de segurança institucional	SEBASTIÃO DA SILVA PENHA Técnico Judiciário Fiscal da área de TI

ANEXO I - PENDÊNCIAS POR AMBIENTE

Nome do Pavimento	Nome do Ambiente	PAREDE	
		Qualidade e material de Acabamento da parede (especificação)	Material e qualidade do Rodapé
Cobertura	Telhado 1 direita	Parede de encontro com área técnica 1 precisa de pintura e a parede posterior precisa ser pintada	NA
2º Pavimento	Circulação 1	Parede pintada com tinta branca de boa qualidade. Falta limpeza dos rodapés	Porcelanato bem instalado
2º pavimento	Lobby	Tinta Premium acrílica, fosca. Falta fazer acabamento do lado oposto da plataforma, na parede da fachada	Mesmo do piso, porém precisa de melhor acabamento, existência de buraco mal fechado no rodapé.
2º pavimento	Sala de treinamento	Tinta Premium acrílica, fosca. Melhorar o acabamento	PVC de rolo
1º pavimento	Auditório	Tinta Premium acrílica, fosca. Melhorar o acabamento	PVC em rolo
1º pavimento	Setor médico	Tinta Premium acrílica, fosca. Melhorar o acabamento	Mesmo material do piso
1º pavimento	Consultório	Tinta Premium acrílica, fosca. Melhorar o acabamento	Mesmo do piso
1º pavimento	Conservadora	Tinta Premium acrílica, fosca. Melhorar o acabamento	Mesmo do piso
1º pavimento	Chefe de segurança	Tinta Premium acrílica, fosca. Melhorar o acabamento	Mesmo do piso
1º pavimento	Sala de Rack	Tinta Premium acrílica, fosca. Melhorar o acabamento	Mesmo do piso
1º pavimento	Espaço Multiuso	Tinta Premium acrílica, fosca. Melhorar o acabamento	Mesmo do piso
1º pavimento	Sala de reunião/sala de audiência	Tinta Premium acrílica, fosca. Melhorar o acabamento	Mesmo do piso

Nome do Pavimento	Nome do Ambiente	ESQUADRIAS								
		Material e qualidade do Peitoril	Descrição da qualidade do assentamento da janela	Qualidade dos Puxadores	Material e qualidade da Porta	Qualidade do assentamento dos Alizares	tipo e qualidade das Barras de apoio nas portas	Qualidade e tipo Fechadura	Qualidade das Dobradiças	Qualidade das Molas e amortecedores
Cobertura	Área técnica 1	Pingadeira em concreto	NA	NA	Porta em aço de abrir	NA	NA	Trinco em aço redondo com ferrugem	Enferrujadas	NA
Cobertura	Escada de incêndio	NA	Qualidade dos perfis de acordo com projeto, vidros aparentemente bem instalados	NA	Portas de emergência em aço	NA	Barras em aço preto de boa qualidade	Em aço preto de abrir todas funcionando	Dobradiças rangendo bastante, ajustar	Fechadura de molas não funcionando rever todas
2º Pavimento	Circulação 1	NA	NA	NA	Alumínio base empennada arrastando no chão	NA	Na	Em alumínio mau instalada com vários problemas	Dobradiças rangendo bastante, ajustar	NA
2º pavimento	Sala de Arquivos	Granito Verde Ubatuba, boa qualidade	Janelas com uma boa vedação e uma boa abertura	Plástico, Boa qualidade	Porta em pvc, arrastando no chão.	NA	NA	Fechaduras inox	Dobradiças aço galvanizado, com marcas de ferrugem em algumas	NA
2º pavimento	DML	Granito Verde Ubatuba, boa qualidade	Janelas com uma boa vedação e uma boa abertura	Plástico, Boa qualidade	Porta em pvc, mal instalada, pois fica emperrando ao fechar.	NA	Na	Fechaduras inox	Dobradiças aço galvanizado, com marcas de ferrugem em algumas.	NA
2º pavimento	Lav Pcd / Sanitário Acessível	Na	Na	na	Porta em fôrmica, com engate ao fechar	Mal instalado, com um acabamento ruim	Não existe, porém de acordo com a norma de veria	Fechaduras inox	Dobradiças aço galvanizado, boa qualidade	NA
2º pavimento	Camarim/ Apoio Auditório	Granito verde Ubatuba 22x80	Boa	De PVC	Fôrmica	Madeira assentado com espuma expansiva	NA	Fechadura De inox com maçaneta	Precisam ser lubrificadas, já estão em estado de ferrugem, e em aço galvanizado	NA
2º pavimento	Auditório	Granito verde Ubatuba 22x70	Boa	De PVC	Fôrmica	Madeira assentado com espuma expansiva	Não tem	Fechadura De inox com maçaneta	Precisam ser lubrificadas, já estão em estado de ferrugem, e em aço galvanizado	NA
2º pavimento	Teatralizados	Granito verde Ubatuba 22x70	Boa	De PVC mal instalado	PVC	NA	NA	Fechadura De inox com maçaneta	Precisam ser lubrificadas, já estão em estado de ferrugem, e em aço galvanizado	NA
2º pavimento	Sala de treinamento	Granito verde Ubatuba 22x70, falta colocar o rejunte	Dois janelas precisam ser melhor vedada	De PVC	Porta de PVC, está travando, para fechar tem que forçar.	Em PVC	NA	Fechadura de alumínio com maçaneta	Em alumínio	NA
2º pavimento	Lav Feminino	Granito Verde Ubatuba, boa qualidade	Janelas com uma boa vedação, porém engatando ao fechar	Plástico, Boa qualidade	Porta fôrmica, emperrando ao fechar	Mal instalado, com péssimo acabamento	Na	Fechaduras inox	Dobradiças aço galvanizado	NA
2º pavimento	Lav Masculino	Granito Verde Ubatuba, boa qualidade	Janelas sem boa vedação	Plástico, dificuldade ao fechar a alavanca	Porta fôrmica, emperrando ao fechar	Mal instalado, com péssimo acabamento	Na	Fechaduras inox	Dobradiças aço galvanizado, faltando parafusos	NA
2º pavimento	Refeitório	Granito Verde Ubatuba, Boa qualidade	Boa vedação é uma boa abertura	Plástico, com 2 puxadores folgados	PVC, porta de duas folhas com 1 arrastando no chão, e emperrando ao fechar	Na	Na	Fechaduras inox	Dobradiças em aço galvanizado em bom estado	NA
2º pavimento	Vest Masculino	Granito Verde Ubatuba, Boa qualidade	Boa vedação é uma boa abertura, porém com movimentação da estrutura da esquadria ao fechar.	Plástico, com 2 puxadores, 1 com dificuldade ao fechar a alavanca	2 portas em fôrmicas	Mal instalado, com péssimo acabamento	Não há nem barras nem a chapa metálica, porém pela norma de veria ter por ser um banheiro acessível	Fechadura inox	Dobradiças em aço galvanizado em bom estado	NA
2º pavimento	Vest Feminino	Granito Verde Ubatuba, Boa qualidade	Não está bem vedada, emperrando ao fechar/abrir	Plástico, com 1 puxador, boa qualidade	2 portas em fôrmicas, com a da área pne emperrando	Mal instalado, com péssimo acabamento	Não há barras nem chapa metálica, de veria ter por ser um banheiro acessível	Fechadura inox	Dobradiças em aço galvanizado em bom estado	NA
2º pavimento	Circulação (Próximo ao auditório)	Granito Verde Ubatuba, com acabamento ruim no rejunte entre as pedras	Algumas Engatando ao correr, com bonacha de fixação dos vidros soltando	Na	1 porta dupla de fôrmica, emperrando com dificuldade ao fechar. 1 porta de emergência	Mal instalado, com péssimo acabamento	Barras anti-pânico, na de emergência	Fechadura inox	Dobradiças em aço galvanizado em bom estado, faltando parafusos na de emergência	NA

Nome do Pavimento	Nome do Ambiente	ESQUADRIAS								
		Material e qualidade do Peitoril	Descrição da qualidade do assentamento da janela	Qualidade dos Puxadores	Material e qualidade da Porta	Qualidade do assentamento dos Alizares	tipo e qualidade das Barras de apoio nas portas	Qualidade e tipo Fechadura	Qualidade das Dobradiças	Qualidade das Molas e amortecedores
1º pavimento	Auditório	Granito verde Ubatuba 22x70, falta colocar o rejunte	Sem acesso para verificar	De PVC	fôrmica, mal acabada	Em madeira, mal instalada e torta	NA	Fechadura de alumínio com maçaneta	Em alumínio	NA
1º pavimento	Consultório	Granito verde Ubatuba, rejunte mal feito	Boa	Em PVC	PVC	Em PVC, boa	NA	Fechadura de alumínio com maçaneta	Em alumínio	NA
1º pavimento	Conservadora	Granito verde Ubatuba, rejunte mal feito	Boa	Em PVC, boa	PVC	Em PVC, boa	NA	Fechadura de alumínio com maçaneta	Em alumínio	NA
1º pavimento	Chefe de segurança	Granito verde Ubatuba, rejunte mal feito	Janela com bonacha com defeito	Em PVC, a alavanca não fecha	Fôrma mal acabada	Em PVC, boa	NA	Fechadura de alumínio com maçaneta	Em alumínio	NA
1º pavimento	Sala de Rack	NA	NA	NA	fôrmica mal acabada, arrastando no piso	Em madeira	NA	Fechadura de alumínio com maçaneta	Em alumínio	NA
1º pavimento	Espaço Multiuso	Granito verde Ubatuba de 22 cm	Boa fixação, melhorou o acabamento	PVC	PVC, preisa de óleo nas dobradiças, está fazendo barulho na abertura	Em PVC	NA	Fechadura de alumínio com maçaneta	Em alumínio	NA
1º pavimento	Sala de reunião / sala de audiência	Granito verde Ubatuba de 22 cm	Boa, passando q/1 até chegar no QE existente, dificultando o fech. da jrm	PVC	PVC, preisa de óleo nas dobradiças, está fazendo barulho. PVC amassado	Em PVC	NA	Fechadura de alumínio com maçaneta	Em alumínio, já com ferrugem	NA
1º pavimento	Gib 201	Granito Verde Ubatuba, com furos aparentemente mais pedras	Algumas Engatando ao correr, com bonacha de fixação dos vidros soltando	Plástico, boa qualidade	Porta pvc, boa qualidade	Na	Na	Fechadura inox	Dobradiças em aço galvanizado, com manchas de ferrugem	NA
									Dobradiças em aço	

1 pavimento	Zona 01	Gravito Verde Ubetuba	uma engatando ao fechar/abrir	Plástico, boa qualidade	Porta pvc, boa qualidade	Na	Na	Fechadura inox	galvanizado, boa qualidade	NA
1 pavimento	Gab 2-02	Gravito Verde Ubetuba, boa qualidade	Bov vedação, com uma engatando ao fechar/abrir	Plástico, boa qualidade	Porta pvc, amassando no chão	Na	Na	Fechadura inox	Dobraticas em aço galvanizado, com manchas de ferrugem	NA
1 pavimento	Zona 02	Gravito Verde Ubetuba, boa qualidade	Bov vedação, engatando ao fechar/abrir	Plástico, boa qualidade	Porta pvc, engatando ao fechar	Na	Na	Fechadura inox	Dobraticas em aço galvanizado, com manchas de ferrugem	NA
1 pavimento	Zona 3	Gravito Verde Ubetuba, boa qualidade	Bov vedação, engatando ao fechar/abrir	Plástico, boa qualidade	Porta pvc, boa qualidade	Na	Na	Fechadura inox	Dobraticas em aço galvanizado, boa qualidade	NA
1 pavimento	Gab 2-03	Gravito Verde Ubetuba, boa qualidade	Bov vedação, uma janela em meio 2 ambientes e engatando ao fechar/abrir	Plástico, com um folgado e a leve cabotado no divisória	Porta pvc, engatando ao movimentar	Na	Na	Fechadura inox	Dobraticas em aço galvanizado, com ferrugem	NA
1 pavimento	Gab 2-76	Gravito Verde Ubetuba, com fechadura	Bov vedação, boa abertura	Plástico, boa qualidade	Porta pvc, engatando ao movimentar	Na	Na	Fechadura inox	Dobraticas em aço galvanizado, com ferrugem	NA
1 pavimento	Zona 76	Gravito Verde Ubetuba, com fechadura	Bov vedação, engatando ao fechar/abrir	Plástico, boa qualidade	Porta pvc, engatando ao movimentar e engatando ao fechar	Na	Na	Fechadura inox	Dobraticas em aço galvanizado, com ferrugem	NA
1 pavimento	Zona 80	Gravito Verde Ubetuba, boa qualidade	Bov vedação, uma janela em meio 2 ambientes	Plástico, um está folgado, o outro não fecha, a alavanca enbena no divisória	Porta pvc, boa qualidade	Na	Na	Fechadura inox	Dobraticas em aço galvanizado, com ferrugem	NA
1 pavimento	Gab 2-10	Gravito Verde Ubetuba, boa qualidade	Bov vedação, boa abertura	Plástico, boa qualidade	Porta pvc, engatando ao movimentar	Na	Na	Fechadura inox	Dobraticas em aço galvanizado, boa qualidade	NA
1 pavimento	Zona 89	Gravito Verde Ubetuba, com fechadura	Bov vedação, boa abertura	Plástico, boa qualidade	Porta pvc, engatando ao fechar	Na	Na	Fechadura inox	Dobraticas em aço galvanizado, com manchas de ferrugem	NA
1 pavimento	Gab 2-89	Gravito Verde Ubetuba, com furos	Bov vedação, empinando ao fechar/abrir	Plástico, boa qualidade	Porta pvc, engatando ao fechar, e engatando e portal folto	Na	Na	Fechadura inox	Dobraticas em aço galvanizado, com manchas de ferrugem	NA
1 pavimento	Gab 2- **	Gravito Verde Ubetuba, boa qualidade	Bov vedação, empinando ao fechar/abrir	Plástico, boa qualidade	Porta pvc, boa qualidade	Na	Na	Fechadura inox	Dobraticas em aço galvanizado, com manchas de ferrugem	NA
1 pavimento	Zona **	Gravito Verde Ubetuba, boa qualidade	Bov vedação, empinando ao fechar/abrir	Plástico, com alguns folgados	Porta pvc, engatando	Na	Na	Fechadura inox	Dobraticas em aço galvanizado, com manchas de ferrugem	NA
1 pavimento	Directoria	Na	Na	Na	Porta pvc, boa qualidade	Na	Na	Fechadura inox	Dobraticas em aço galvanizado, com manchas de ferrugem	NA
1 pavimento	ADM- Administração	Na	Na	Na	Porta pvc, engatando	Na	Na	Fechadura inox	Dobraticas em aço galvanizado, com manchas de ferrugem	NA
1 pavimento	Almoxarifado	Na	Na	Na	Porta pvc, engatando	Na	Na	Fechadura inox	Dobraticas em aço galvanizado, com manchas de ferrugem	NA
1 pavimento	Informática/TeL	Na	Na	Na	Porta pvc, dificuldade ao fechar	Na	Na	Fechadura inox	Dobraticas em aço galvanizado, com manchas de ferrugem	NA
1 pavimento	Memografia	Na	Na	Na	Porta pvc,	Na	Na	Fechadura inox	Dobraticas em aço galvanizado, com manchas de ferrugem	NA
1 pavimento	Circulação	Gravito Verde Ubetuba, boa qualidade	Bov vedação, empinando ao abrir/fechar	Plástico, boa qualidade	2 Portas de emergência	Na	Barras anti pânico	Fechadura nas barras	Dobraticas em aço galvanizado	NA
1 pavimento	Sacada	Na	Na	Na	Porta de alumínio e vidro, engatando ao fechar e com portal folgado.	Na	Na	Fechadura alumínio	Dobraticas em alumínio, boa qualidade	NA
1 pavimento	Lav Masculino	Gravito verde Ubetuba, boa qualidade	Bov vedação, boa abertura	Plástico, boa qualidade	Porta fôrmica, empinando ao fechar	Não instalado, com péssimo acabamento	Na	Fechadura em inox	Dobraticas em aço galvanizado, boa qualidade	NA
1 pavimento	Lav Feminino	Gravito verde Ubetuba, boa qualidade	Bov vedação, boa abertura	Plástico, dificuldade ao fechar e alavanca	Porta fôrmica, engatando	Não instalado, com péssimo acabamento	Na	Fechadura em inox	Dobraticas em aço galvanizado, boa qualidade	NA
1 pavimento	Lav PCD	Na	Na	Na	Porta fôrmica, engatando	Não instalado, com péssimo acabamento	Não há, mas deveria juntamente com achapa metálica	Fechadura em inox	Dobraticas em aço galvanizado, boa qualidade	NA
Térreo	Vestibulo Masculino	Gravito verde Ubetuba, boa qualidade	Janelas com a boneca de vedação soltando.	Plástico, boa qualidade	Porta fôrmica, engatando	Não instalado, com péssimo acabamento	Não há, mas deveria juntamente com achapa metálica	Fechadura em inox	Dobraticas em aço galvanizado, boa qualidade	NA
Térreo	Refeitório	Gravito verde Ubetuba, boa qualidade	Bov vedação, com uma instalando ao fechar	Plástico, boa qualidade	PVC, amassando ao fechar	Na	Na	Fechadura inox	Dobraticas em aço galvanizado, manchas de ferrugem	NA
Térreo	Suprimentos	Gravito verde Ubetuba	Impossibilidade de verificar	Plástico, impossibilidade de verificar	PVC 2 folhas, comendo fora do piso inferior, ou na estrutura porta empinada	Na	Na	Fechadura inox, boa qualidade	Dobraticas em aço, boa qualidade	NA
Térreo	SEMSU	Gravito verde Ubetuba, boa qualidade	Bov vedação, boa abertura/fechamento, ou, um vidro da parte de dentro de vidro solto.	Plástico, boa qualidade	PVC, engatando ao fechar	Na	Na	Fechadura inox	Dobraticas em aço, manchas de ferrugem	NA
Térreo	Central TI	Gravito verde Ubetuba, boa qualidade	Bov vedação, uma instalando ao fechar	Plástico, boa qualidade	PVC, estrutura empinada	Na	Na	Fechadura inox	Dobraticas em aço, manchas de ferrugem	NA
Térreo	Sala Nobreak	Na	Na	Na	Fôrmica	Não instalado, com péssimo acabamento	Na	Fechadura inox	Dobraticas em aço, boa qualidade	NA
Térreo	Circulação	Na	Na	Na	Fôrmica, 2 folhas, engatando ao fechar, porta de emergência 2 folhas	Não instalado, com péssimo acabamento	Na	Fechadura inox, fechadura base de incêndio, com problema	Dobraticas em aço, boa qualidade	Porta de incêndio, boa qualidade
Térreo	Coordenador de logística	Gravito verde Ubetuba, boa qualidade	Bov vedação, faltando parafusos em alguns lugares	Plástico, boa qualidade	Fôrmica, não está fechando	Não instalado, com péssimo acabamento	Na	Fechadura inox	Dobraticas em aço, boa qualidade	Na
Térreo	Vestibulo Feminino	Gravito verde Ubetuba, boa qualidade	Bov vedação, boa vedação	Plástico, boa qualidade	Fôrmica, 1 enbando ao fechar, e outra não fecha	Não instalado, com péssimo acabamento	Não há, deveria por ter um banheiro acessível	Fechadura inox	Dobraticas em aço, boa qualidade	Na
Térreo	Depósito de Umas	Na	algumas janelas não estão abrindo	Plástico, boa qualidade	2 fôrmica com 2 folhas cada, consuma 1 travado pino, balanceando e 1 portal metálico 2 folhas	Na	Na	Fechadura alumínio, fechadura do portal não funciona	Na	Na



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO LUÍS SILVA CHAVES, Técnico Judiciário**, em 21/03/2025, às 12:27, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PATRYCKSON MARINHO SANTOS, Chefe de Seção**, em 21/03/2025, às 12:30, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SEBASTIÃO SILVA PENHA, Técnico Judiciário**, em 21/03/2025, às 13:50, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FITENE CALDAS MARQUES, Analista Judiciário**, em 21/03/2025, às 13:57, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **TALES CAMINHA DE LIMA, Técnico Judiciário**, em 21/03/2025, às 14:11, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO JOSÉ DE OLIVEIRA FREITAS, Técnico Judiciário**, em 21/03/2025, às 18:05, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **2429366** e o código CRC **32F37AD1**.

0003152-82.2025.6.27.8000	2429366v17
---------------------------	------------